



RETTELSES DOKUMENTATION

Salgsnummer	Resulterende modul(er)	S/N	RD nr. 87-317
RC750/XXX m.v. RC 39	POW 503C (B) POW 601A,B POW 602A,B		FCO nr. 19-119 22-101
			Hovedproduktgruppe RC 700

Begrundelse for ændring

FORBEDRING AF PÅLIDELIGHED AF C10

Beskrivelse af ændring

C10 ÆNDRES TIL NY TYPE: (PI 28068)

330 nF/400V, pn: 875 016.

Anslået tidsforbrug (TS): Bilag

Berørt enhed/modul POW 503C, 601&2	S/N	Nyt nr.	Initialomk. 0	Årsomk. ~0
Varer ud	Varer ind	Antal	Dokumentation rettes	
837005	PI 28068	+		
837005	875 016	1		

Foreslået klassifikation A B C D E

Foreslået FCO Mandatory Retrofit on failure

Udsteder/dato JPJ / 16/9-87

Godkendt klassifikation A B C D E

Godkendt FCO Mandatory Retrofit on failure

FCO free of charge Yes No

Action	Dato	Ansvarlig
Nye varer leveres	87.48	BGM
Dokumentation lev. PTA		
Stykliste/dokumentation <input checked="" type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> ny	87.40	AJ
Kontrol/ test/ værktøj <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> ny		
A: Enheder på færdigvarelager <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres		
B: Enheder i produktorienteret prod. <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres		
C: Enheder på halvfab. lager <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres		
D: Enheder i linieproduktion <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres		
E: Enheder i fremtidig produktion	87.40	RAK
✓ FCO - kit kan leveres	87.49	JAK/BLRA
Andet: MODULMÆRKNING: POW 503C : 19-119 POW 601&2 : 22-101	87.48	HAF/RAK

Kommentar.

Godkendt/dato
HAC 87.09.28.

PN: 99200238

FIELD CHANGE ORDER

NO: 19-105

<input type="checkbox"/> Mandatory	<input checked="" type="checkbox"/> Retrofit on Failure	Topic B4-279
<input checked="" type="checkbox"/> Warranty	<input type="checkbox"/> Non Warranty	Code A, B

Product	Sales no.	Equipment Affected
RC750	RC750 - 20	KBN719d s/n 238, MEM759 s/n 2942
	- 21	KBN720d - 398, - - -
	- 22	KBN721d - 1824, - - -
	- 23	KBN724a,c- 1585, - - -

Note

Reason for change

Sporadic memory faults may occur as a result of a too long signal path on the MEM759 board.

Description of change

1. Cut a print track on solder side of the MEM759 board.
See next page.
2. Code FCO-label 19-105.

Additional Comments

This FCO must be executed together with FCO 19-104.

The FCO-kit includes:

QTY	Description	RC P/N

Documentation enclosed

1 Component page.

The FCO-kit can be ordered at the ITS Dept.

KIT free of charge Yes No

Estimated installations time 0.5 hour

P/N: 99200299

Issue week: 8702

Sign:


Jens K. Andreasen

P. Nielsen

Page 1 of 2

FIELD CHANGE ORDER

NO: 19-105

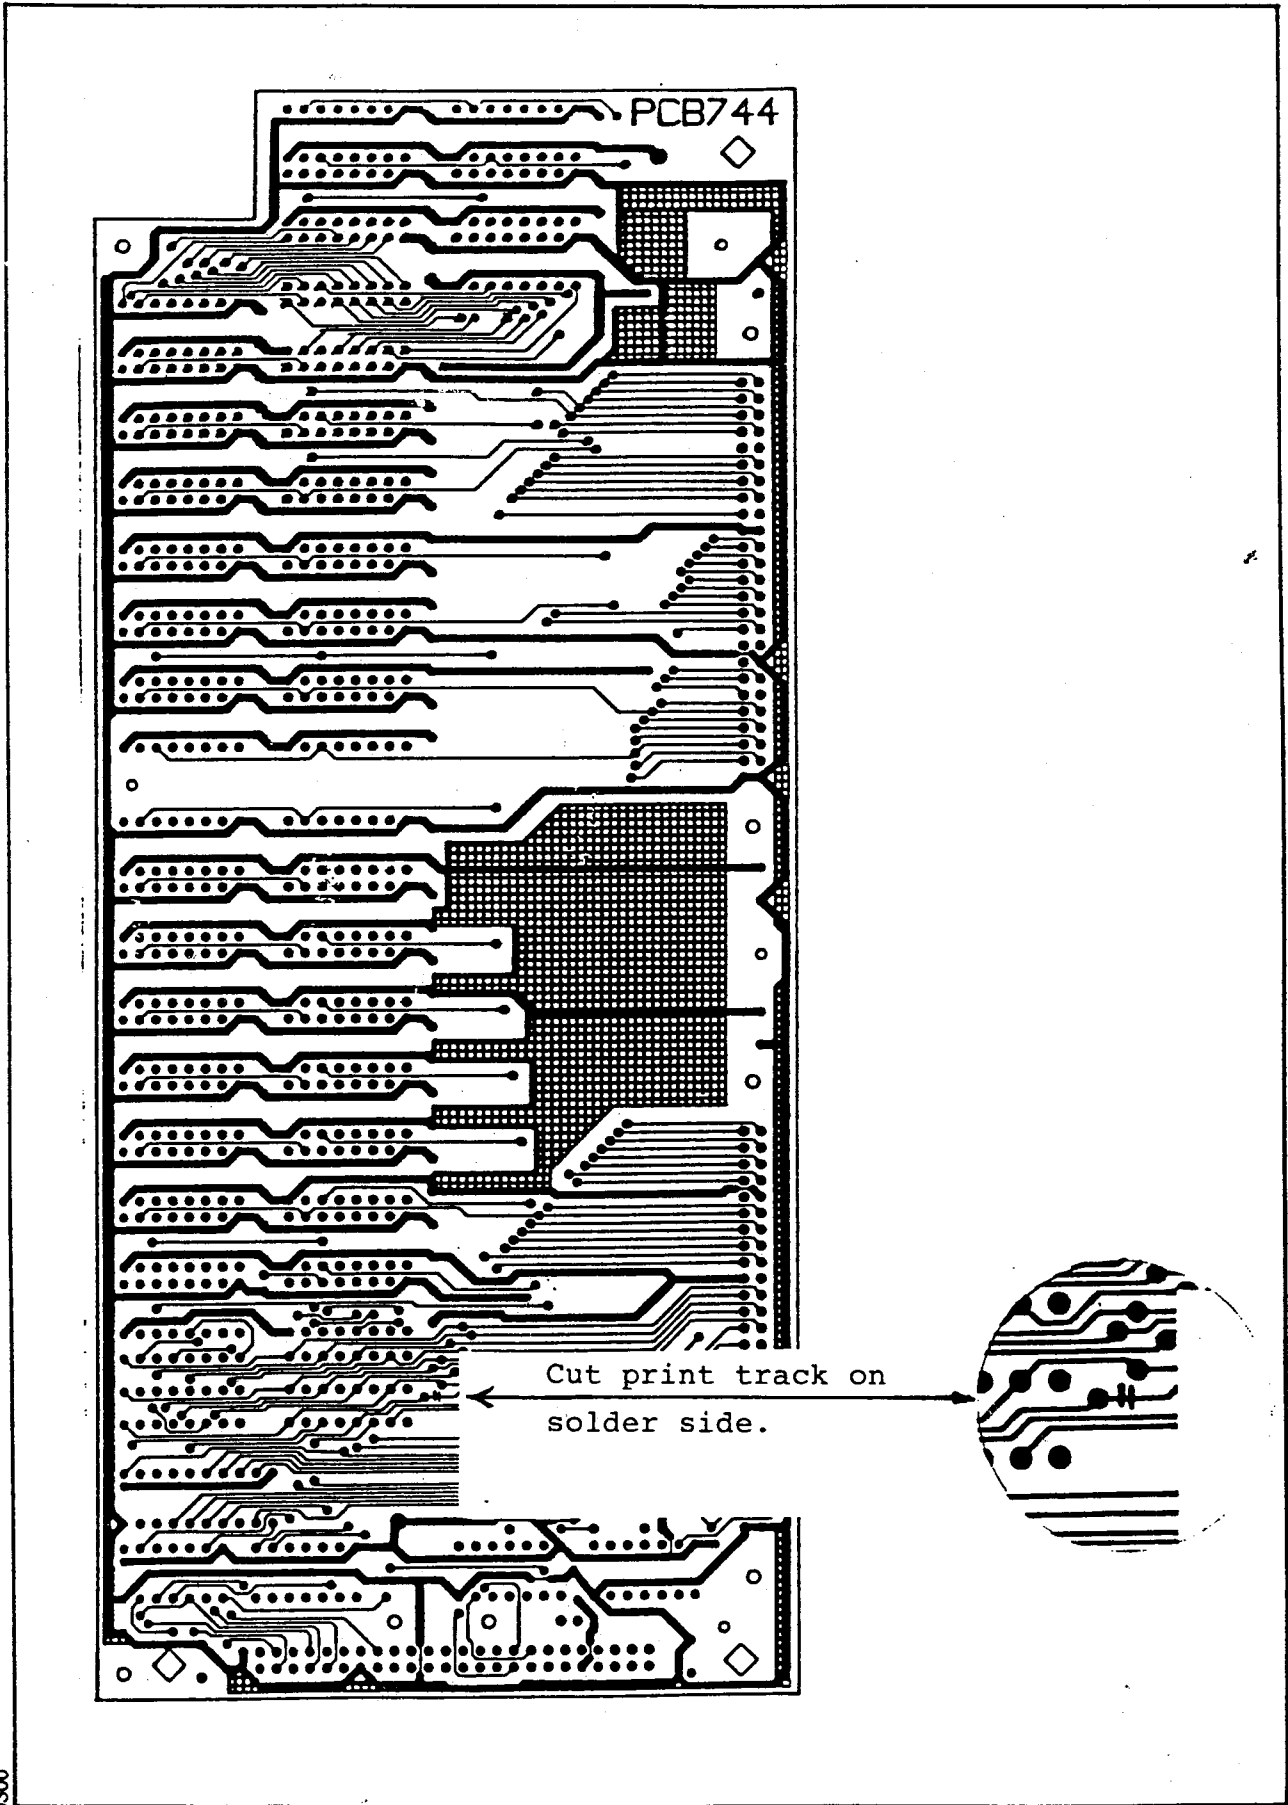

Cut print track on
solder side.



PRODUKTION

RETTELSES DOKUMENTATION

Salgsnummer <i>RC 750/20</i>	Resulterende modul(er) <i>KBN 724C</i>	S/N <i>1585</i>	RD nr. <i>86-582</i>
<i>21</i>	<i>KBN 719d</i>	<i>238</i>	FCO nr. <i>19-104</i>
<i>22</i>	<i>KBN 720d</i>	<i>398</i>	Hovedproduktgruppe <i>RC 700</i>
<i>23</i>	<i>KBN 721d</i>	<i>1824</i>	

Begrundelse for ændring

Sporadiske lagerfej! kan forekomme som følge af for langsomme driver kredse på CPU kort.

Beskrivelse af ændring

*FCO-19-104 P/N 74 AS257.
IC i pos. 6 og 7 ændres fra 74S 257 til 74AS 257.
NB! FCO 19-104 og 19-105 skal udføres samtidigt.*

Anslået tidsforbrug (TS): *0,4 t*

Bilag

Berørt enhed/modul <i>(CPU 756)</i>	S/N <i>2992</i>	Nyt nr.	Initialomk. <i>30.000</i>	Arsomk. <i>0</i>
Varer ud <i>125070</i>	Varer ind <i>PI 26182</i>	Antal <i>2</i>	Dokumentation rette: <i>760 85 098</i> → <i>099</i> <i>760 80 121</i> → <i>122</i>	
Foreslået klassifikation <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E			Foreslået FCO <input type="checkbox"/> Mandatory <input checked="" type="checkbox"/> Retrofit on failure	
			Udsteder/dato <i>JKA 126 11 86</i>	

Godkendt klassifikation <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E			Godkendt FCO <input type="checkbox"/> Mandatory <input type="checkbox"/> Retrofit on failure		FCO free of charge <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Action				Dato		Ansvarlig	
Nye varer leveres							
Dokumentation lev. PTA							
Stykliste/dokumentation <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> ny							
Kontrol/ test/ værktøj <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> ny							
A: Enheder på færdigvarelager <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres							
B: Enheder i produktorienteret prod. <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres							
C: Enheder på halvfab. lager <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres							
D: Enheder i linieproduktion <input type="checkbox"/> ændres <input type="checkbox"/> kasseres							
E: Enheder i fremtidig produktion							
<input checked="" type="checkbox"/> FCO - kit kan leveres						<i>JAK/BLRA</i>	
Andet:							

Kommentar.

Udgået af produktion, produktionspapirer rettes ikke.

Godkendt/dato

HAC 86.12.15.

MANDATORY <input type="checkbox"/>	RETROFIT ON FAILURE <input checked="" type="checkbox"/>
WARRANTY <input checked="" type="checkbox"/>	NON WARRANTY <input type="checkbox"/>

PAGE 1 OF 1
sign: *Erik V. Schubert*

product: RC 750	EQUIPMENT AFFECTED KBN 719 s/n 41, KBN 721 s/n 242 KBN 720 - 51, KBN 722 - 101
sales no:	

REASON FOR CHANGE

This FCO eliminates possible memory error (error 2) when the memory extension MF 100/101 is installed.

DESCRIPTION OF CHANGE

1. Replace IC 116 SN 74LS14 with SN 7414
2. Code FCO-label 19-070

ADDITIONAL COMMENTS

THE FCO-KIT CAN BE ORDERED AT THE SPARE PART STOCK

ADDRESS: HOVEDVEJEN 9, DK-2600 GLOSTRUP DENMARK

KITS FREE OF CHARGE YES NO

THE FCO-KIT INCLUDES:

QTY	DESCRIPTION	RC P/N
1	SN 7414	128034

DOCUMENTATION ENCLOSED

ESTIMATED INSTALLATION TIME: 1/2 h.

MANDATORY <input type="checkbox"/>	RETROFIT ON FAILURE <input checked="" type="checkbox"/>
WARRANTY <input checked="" type="checkbox"/>	NON WARRANTY <input type="checkbox"/>

PAGE 1 OF 1
sign: Erik V. Schott

product: RC750	EQUIPMENT AFFECTED KBN 719 s/n 74 KBN 720 - 77 KBN 721 - 370 KBN 722 - 101
sales no: RC 750-11,-12,-13,-14	

REASON FOR CHANGE

In some cases a corrupted character font might occur on the screen. The FCO eliminates this possibility.

DESCRIPTION OF CHANGE

1. Replace PAT 085 with PAT 091. (IC 66)
2. Code FCO label 19-069.

ADDITIONAL COMMENTS

THE FCO-KIT CAN BE ORDERED AT THE SPARE PART STOCK

ADDRESS: HOVEDVEJEN 9, DK-2600 GLOSTRUP DENMARK

KITS FREE OF CHARGE	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

THE FCO-KIT INCLUDES:

QTY	DESCRIPTION	RC P/N
1	PAT 091	

DOCUMENTATION ENCLOSED

ESTIMATED INSTALLATION TIME: 1/2 h.